

WET-STICK

MONTERINGSANVISNING

1 FÖRBEREDELSE

Kontrollera att ytan är dammfri och slät genom att föra en spackel upp och ner över hörnet. Om spackeln slår i en skruv, justera denna nedåt. Använd om nödvändigt en rasp att snygga till kanterna på hörnet med. Mät och kapa WET-STICK till önskad längd med sax eller liknande.

HJÄLPFULLA TIPS


För kapning av flera av samma längd används med fördel en kapsåg.

Använd en snörslå vid långa installationer för att bibehålla en rak linje.

2 INSTALLATION

Vät insidan av WET-STICK med en multispruta. Ställ upp WET-STICK mot en vägg så att överflödigt vatten kan rinna av. Använd inte en svamp då den kan ta bort lim. Låt vattnet aktivera limmet. När limmet är klibbigt (normalt efter 45-60 sekunder) pressas WET-STICK på hörnet för hand och justeras om nödvändigt till rätt i vinkel. För snabb och säker montering används WET-STICK rullverktyg. Låt limmet sätta sig 10-30 minuter (beroende på rumstemperatur) innan vidare spackelbehandling.



Vid ytor med undermålig vidhäftningsförmåga används en 50/50 blandning av STRAIT-FLEX SUPER-BOND och vatten för att säkerställa vidhäftning mot ytan.

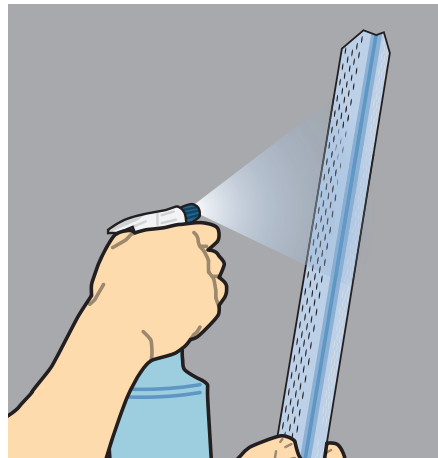

HJÄLPFULLA TIPS


I kallare förhållanden aktiveras limmet snabbare med hjälp av rent, varmt vatten, vilket samtidigt säkerställer god vidhäftning.

Tillsatt karamellfärg för att visuellt säkerställa täckningsområdet på vattnet.

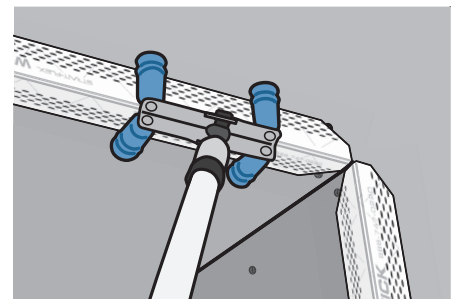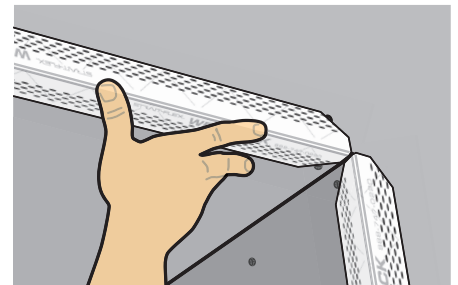


3 BOTTENLAGER

Om WET-STICK inte ligger platt på ytan på grund av oregelbundenheter i gipsning eller av annan orsak så använd en gipsskruv för att justera. Applicera första lager spackel i en bredd av ca 250 mm över WET-STICK. Låt torka helt.

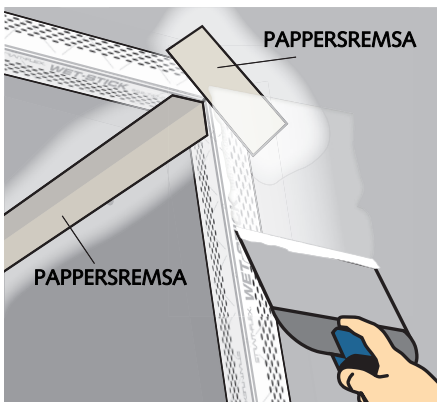

4 TOPPLAGER

Applicera andra lager spackel i en bredd av ca 350 mm över WET-STICK. Låt torka helt.

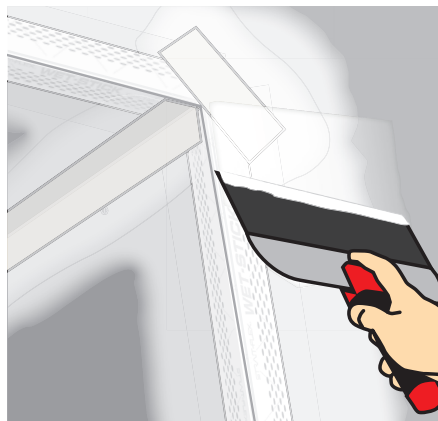

HJÄLPFULLA TIPS

Lättviktsspackel i detta steget gör slipningen så mycket lättare.

5 SLIPNING

Slipa av lätt med 100-150 korn sandpapper innan målning. WET-STICK kommer inte att rugga sig vid överslipning.

